

# Technical *Info*

## Geräusche des Riementriebes nach Einbau des Kits CT 908 K1 (VW/Audi/Seat/Skoda 1,6/2,0 L 8 V )

### Problem:

Kurze Zeit nach Einbau des Kits treten Laufgeräusche beim kalten Motor auf (Riemen fluchtet nicht).



### Ursache:

Der Zahnriemen verursacht durch seitliches Angehen an der inneren Bordscheibe der Spannrolle Quietschgeräusche.



### Lösung:

Die Spannrolle muss **vor** der endgültigen Einstellung auf die Pfeilmarkierung **5 x voll** gespannt und entspannt werden.

Darüber hinaus ist der vollflächige, saubere Sitz der Spannrolle sicherzustellen.

